

MINISTERSTVO FINANCÍ

Odbor 45 Realizace ekologických závazků
vzniklých při privatizaci

Ing. Radmila Musilová

vedoucí odd. 4501

Příprava realizace ekologických závazků

Letenská 15, 118 10 Praha 1

Telefon: 257 041 111 Fax: 257 042 788

ID datové schránky: xzeaauv

E-mail: podatelna@mfcrcz

V Praze dne 15. 3. 2018

PID: MFRC8XLKJN

Č. j.: MF-1414/2018/4501-29

Počet listů: 8

Přílohy: 0

Věc: Vysvětlení zadávací dokumentace – V.

Zpracovatel: Šibalová Jitka, Ing.

Veřejná zakázka:

Nadlimitní veřejná zakázka na služby s názvem „Sanace, rekultivace a revitalizace území po těžbě štěrkopísku u Hlučína – I. etapa“, zadávaná dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon ZVZ“), druhem zadávacího řízení – otevřené řízení, zveřejněná ve Věstníku VZ dne 19. 2. 2018, s Evidenčním číslem zakázky Z2018-005546.

I.

Vysvětlení zadávací dokumentace - § 98

Zadavatel dne 12. 3. 2018 obdržel písemné žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce v souladu s § 98 zákona ZVZ.

Dotaz č. 40 – SO 352 – Funkční objekt

V předaném soupise prací „A_Sanace, rekultivace a revitalizace území po těžbě štěrkopí“, v části SO 352 je uvedena položka:

29	K	321321114	Konstrukce vodních staveb ze ŽB vodostavebného V8 tř. B 30 + podkladní žebet. pod dlažbu	m3	634,000
	vv		120+514		634,000
	vv		Součet		634,000

Výpočet vychází z předané projektové dokumentace tohoto objektu a ze statického výpočtu.

Opěrná zeď - pravá část + střední pilíř + opěrná zeď - levá část = 66,84 + 9,66 + 73,87 = 150,37 m3 betonu.


Vyšší bude i množství souvisejících položek – bednění.

Do výpočtu není zahrnuta jímka dolního zhlaví shybky, která je započítána v položce 48 soupisu prací


Zároveň žádáme o doložení výpočtu části položky „podkladní žebet.pod dlažbu“. Vzhledem k projektové dokumentaci se nám zdá hodnota 514 m³ příliš vysoká.

Opěrné zdi i střední pilíř jsou, dle statického výpočtu, vyztužené:

Střední pilíř

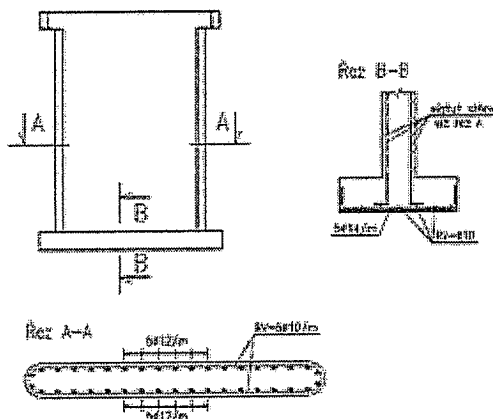

Opěrná zeď

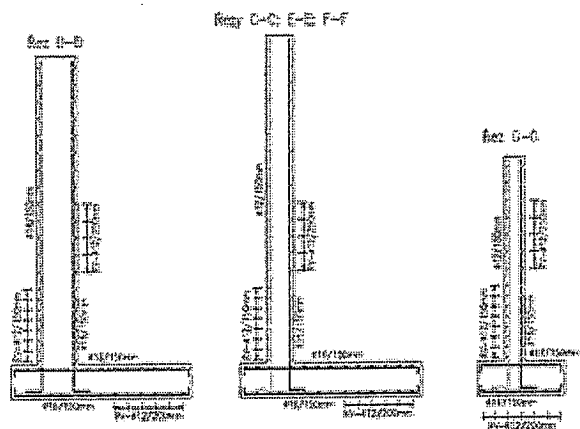

Položka výztuže betonových konstrukcí chybí v soupise prací.

Pod opěrnými zdmi a středovým pilířem je dle PD podkladní beton. Položka podkladní beton v soupise prací chybí.

Dotaz č. 41 – SO 352 – Funkční objekt

30	K	329311112	Konstrukce ostatní z betonu prostého vodostavebného V4 tř. B 20 - betonový práh	m3	52,000
	VV		52		52,000
	VV		Součet		52,000

- stabilizační betonový práh na konci bermy – u jezera
- stabilizační betonový práh ve vývaru
- stabilizační betonový práh v korytě Juliánky – 2x

Výztuž byla dle předané dokumentace „352_12_VzOpevneni“ zjištěna pouze u betonových prahů v korytě Juliánky. Ostatní prahy vyztuženy nebudou?

Položka pro ocenění výztuže v soupise prací není.

Žádáme zadavatele o provedení opravy soupisu prací – opravu množství položky 30, doplnění položky výztuže a opravu množství v souvisejících položkách bednění.

Dotaz č. 42 – SO 352 – Funkční objekt

V předaném soupise prací „A_Sanace, rekultivace a revitalizace území po těžbě štěrkopí“, v části SO 352 je uvedena položka:

33	K	42132111	Mostní nosné konstrukce ze ŽB C 30/37 vč.výztuže a bednění	m3	13,000
VV		13			13,000
VV		Součet			13,000

Kontrolou projektové dokumentace a soupisu prací byl zjištěn rozdíl v položce č. 33. Výpočtem z předané projektové dokumentace tohoto objektu a ze statického výpočtu bylo zjištěno:

mostní nosná konstrukce (mostovka) - cca 25,50 m3 betonu.

Dále by zjištěno, že podle projektové dokumentaci jsou na objektu přechodové desky k mostovce –cca 6,70 m3. Položka pro ocenění přechodových desek v soupise prací chybí.

Zároveň není v soupise prací uvedena položka pro ocenění zřízení a odstranění dočasných podpěr mostovky.

Žádáme zadavatele o provedení opravy soupisu prací – opravu množství položky 33, doplnění položky pro ocenění přechodových desek a doplnění položky pro ocenění dočasných podpěr mostovky.

Dotaz č. 43 – SO 352 – Funkční objekt

V předaném soupise prací „A_Sanace, rekultivace a revitalizace území po těžbě štěrkopí“, v části SO 352 jsou uvedeny položky:

34	K	451311545R	Podklad pro dlažbu z betonu prostého z vodostavebného V4 tř. B 20 vrstva tl 400 mm	m2	240,000
35	K	451313111	Podklad pod dlažbu z betonu prostého tř. B7,5 tl nad 150 do 200 mm	m2	360,000
VV		360			360,000
VV		Součet			360,000

Kontrolou projektové dokumentace a soupisu prací byl zjištěn rozdíl v položce č. 34 a 35. Výpočet vychází z předané projektové dokumentace tohoto objektu, zejména ze situace, podélného a příčného řezu.

Podklad pod dlažbu – vrstva tl. 400 mm (v situaci vyznačeno růžovou barvou) – od koryta Juliánky k přelivné hraně + skluz a vývar – 180,00 + 86,10 + 144,20 = 410,30 m2

Žádáme zadavatele o provedení opravy soupisu prací o opravu množství položek 34 a 35.

V předaném soupise prací „A_Sanace, rekultivace a revitalizace území po těžbě šterkopí“, v části SO 352 je uvedena položka:

Kontrolou projektové dokumentace a soupisu prací byl zjištěn rozdíl v položce č. 53 – obetonování potrubí. Dle výkresu 352_11_VzUložPotrubí.pdf – vzorové uložení potrubí, má být potrubí obetonováno celé, uložené na podkladním betonu vyztuženém Kari sítí.

Položka podkladní beton tl.15 cm ve výměře cca 78 m2 a výztuž-kari síť v soupise prací chybí.

Dotaz č. 45 – SO 352 – Funkční objekt

Dotaz č. 46 – SO 353 Bezpečnostní přeliv

V předaném soupise prací „A_Sanace, rekultivace a revitalizace území po těžbě štěrkopí“, v části SO 352 je uvedena položka:

14	K	273316131	Základové desky z prostého betonu vodostavebného V8 tř. B 30	m3	160,000
----	---	-----------	--	----	---------

Kontrolou projektové dokumentace a soupisu prací byl zjištěn rozdíl v položce č. 14. Výpočet vychází z předané projektové dokumentace tohoto objektu a ze statického výpočtu.

Základová deska – $(35,3 \times 7,8) + (1,2 \times 1,0) \times 0,6 = 165,92 \text{ m}^3$ žel.betonu C30/37-XC2-XA1.

Dle statického výpočtu je deska vyztužená. Položka výztuže chybí v soupise prací.

Dle PD je navržen podkladní beton – C8/10. Položka podkladní beton v soupise prací chybí.

Vyšší bude i množství souvisejících položek – bednění.

Žádáme zadavatele o provedení opravy soupisu prací – opravu popisu a množství položky 14 (jedná se o železobeton), doplnění položky výztuž, doplnění položky podkladní beton a opravu množství v souvisejících položkách bednění.

Dotaz č. 47 – SO 353 Bezpečnostní přeliv

V předaném soupise prací „A_Sanace, rekultivace a revitalizace území po těžbě štěrkopí“, v části SO 352 je uvedena položka:

39	K	772521183	Kladení kamenné dlažby tloušťky dlaždic do 70 mm na terče	m2	340,000
vv			340		340,000
vv			Součet		340,000

Kontrolou soupisu prací uchazeč zjistil, že chybí k položce 39 - Kladení kamenné dlažby dodávka materiálu. **Žádáme zadavatele o opravu soupisu prací, doplnění položky pro možnost ocenění dodávky materiálu.**

Dotaz č. 48 – SO 121 - SO 121 - Úprava komunikace Jilešovice - Kozmice

V předaném soupise prací „A_Sanace, rekultivace a revitalizace území po těžbě štěrkopí“, v části SO 121 jsou uvedeny položky:

5	K	122201402	Vykopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 3 objem do 1000 m3 - včetně naložení na dopr. prostředek a manipulace	m3	431,473
vv			360 "aktivní zóna - dle pol. č. 171101111		360,000
vv			21,473 "dosypávka krajnice - dle pol. č. 569903321		21,473
vv			50 "ornice - dle pol. č. 181305111		50,000
vv			Součet		431,473

6	K	122301401	Vykopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 4 objem do 100 m3 - včetně naložení na dopravní prostředek a manipulace	m3	29,088
vv			159,45*0,15 "dle pol. č. 569851111 x tl. 0,15 m		23,918
vv			5,17 "obsyp trativodu - dle pol. č. 175101101		5,170
vv			Součet		29,088

14	-K	171201210R	Poplatek za zemník - nakoupení sypaniny do AZ a na DK	t	762,946
vv			381,473*2,0 "dle pol. 122201402a, koef. přepočtu na tuny		762,946

Dle uvedených položek v zemníku bude vykopáno $(360,000 + 21,473) + (23,918 + 5,170) = 410,561 \text{ m}^3$.

Poplatek za zemník by měl být $410,561 \cdot 2,0 = 821,122$ tun.

Žádáme zadavatele o opravu soupisu prací.

Dotaz č. 49 – SO 214 - Rekonstrukce mostu přes řeku Opavu (Jilešovice - Kozmice)

V soupise prací tohoto objektu je uvedena položka 184 - Geodetické práce při provádění stavby. V soupise prací „01_1 - 01 - Ostatní a vedlejší náklady - investice MF ČR“, jsou geodetické práce pro všechny SO uvedeny společně.

Uchazeč žádá o vysvětlení, případně pokud se jedná o duplicitu, žádáme o odstranění položky č.184 ze soupisu prací SO.214.

Dotaz č. 50 – SO 321.f - Pravobřežní hráz - měření TBD

V soupise prací tohoto objektu je uvedena položka 14 - Geodetické zaměření. V soupise prací „01_1 - 01 - Ostatní a vedlejší náklady - investice MF ČR“, jsou geodetické práce pro všechny SO uvedeny společně.

Uchazeč žádá o vysvětlení, případně pokud se jedná o duplicitu, žádáme o odstranění položky č.14 ze soupisu prací SO 321.f.

Dotaz č. 51 – B-příloha (kubatury)

V předané zadávací dokumentaci v příloze výpočet kubatur „B_příloha“ je uvedeno:

Výpočet bilance skryvky kulturního horizontu z odnímaných ploch ZPF - I. Etapa

		Trvalý zábor ZPF		Dočasný zábor nad 1 rok ZPF	
		Ornice [m ³]	Podomičí +nerozl. hum. horizont [m ³]	Ornice [m ³]	Podomičí +nerozl. hum. horizont [m ³]
Děhylov		268,80	19,80	0,00	0,00
Dobroslavice		554,20	225,50	0,00	0,00
Hlučín		53,70	8,95	0,00	0,00
Kozmice		159,30	390,55	0,00	0,00
		1 036,00	644,80	0,00	0,00

V předaném soupise prací „A_Sanace, rekultivace a revitalizace území po těžbě šterkopí“, v části SO 002 a SO 003 jsou uvedeny hodnoty pro sejmutí skryvky ZPF – I epata v množství:

SO 002_1 - SO 002 - Příprava staveniště, k. ú. Kozmice

7	K	121101101a	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m - sejmutí ornice ZPF, vč. manipulace a naložení na dopr. prostředek	m3	159,300
VV		159,3 "ornice - dle kulturního horizontu z odnímaných ploch ZPF			159,300

a
SO 003_1 - SO 003 - Příprava staveniště, k. ú. Dobroslavice

5	K	121101101a	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m - sejmutí ornice ZPF, vč. manipulace a naložení na dopr. prostředek	m3	554,200
VV		554,2 "ornice - dle kulturního horizontu z odnímaných ploch ZPF			554,200

Ze soupisu prací není zřejmé, v jakých položkách jsou zahrnuty hodnoty pro sejmutí skřívky ZPF – I. Etapa - „Podorníčí +nerozl. hum. Horizont“ v množství SO 002_ Kozmice: 390,55 m3 a SO 003_ Dobroslavice: 225,50 m3.

Uchazeč žádá o vysvětlení, kde je množství SO 002_ Kozmice: 390,55 m3 a SO 003_ Dobroslavice: 225,50 m3 v soupise prací uvedeno/započítáno.

Dotaz č. 52:

U projektové dokumentace objektu SO 214 je přiložen dokument č. 11.6 s názvem výkres ocelové konstrukce - výkaz materiálu.

Tento dokument obsahuje požadavky na materiál, ovšem chybí soupis prvků ocelových konstrukcí (samotný výkaz materiálu).

Žádáme o doplnění.

Dotaz č. 53:

U objektu SO 210 je v technické zprávě uvedeno, že pro staveništní dopravu bude použito mostní provizorium, kde máme toto provizorium ocenit?


Nenašli jsme příslušnou položku.

Dotaz č. 54:

U objektů mostů se objevují položky montáž a dodávka zábran proti vjezdu vozidel na most, žádáme o bližší specifikaci, o jaké zábrany se jedná?

Odpověď k dotazům č. 40 až 54:

Vysvětlení a případné doplnění zadávací dokumentace zadavatel poskytne bezodkladně po ukončení jednání k předmětné problematice vedené s projektantem. S ohledem na to, že není v možnostech zadavatele vysvětlení poskytnout v zákonné lhůtě 3 pracovních dnů, zadavatel současně s odpovědí prodlouží adekvátně lhůtu pro podání nabídek.

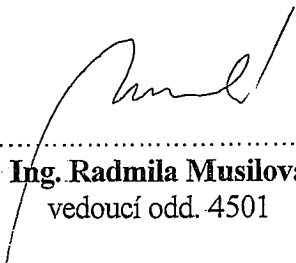
.....
Ing. Radmila Musilová
vedoucí odd. 4501